



**Acmelight**  
company

ТЕХНИКА НАНЕСЕНИЯ ФЛУОРЕСЦЕНТНОЙ  
КРАСКИ **ACMELIGHT FLUORESCENT  
PAINT FOR INTERIOR**  
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

# ТЕХНИКА НАНЕСЕНИЯ ФЛУОРЕСЦЕНТНОЙ КРАСКИ **ACMELIGHT FLUORESCENT PAINT FOR INTERIOR** ДЛЯ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ



## ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Краска подходит для окрашивания деревянных, гипсокартонных, оштукатуренных поверхностей, а также обоев. Поверхность должна быть чистой, сухой, свободной от слабодержащихся частиц, пыли и старых покрытий.



## ГРУНТОВАНИЕ

Грунтование проводить обязательно! Для грунтования рекомендуется использовать любую грунтовку глубокого проникновения на водной основе. Наносить грунтовку кистью или методом распыления.



## МЕТОДЫ НАНЕСЕНИЯ

Наносится валиком, кистью или методом напыления. Рекомендуется нанесение методом напыления для получения более равномерного и качественного эффекта свечения. При таком методе нанесения краски размер сопла покрасочного пистолета должен составлять 0,7-1,8 мм (в зависимости от консистенции краски). При нанесении краски вручную используется малярная кисточка средней жесткости. Расход краски значительно уменьшается.



## ПОДГОТОВКА КРАСКИ АСМЕЛИГТ

Краску хорошо взболтать и перемешать. Допускается разбавление краски водой до рабочей вязкости, но не более 20%. Поднять со дна банки осевший пигмент с помощью металлического предмета. Перемешивать в течение 1-2 минут до однородного состояния и равномерного оттенка, используя при этом дрель с миксером для лакокрасочных изделий. На дне не должно быть осадка. Краску перелить в бачок краскопульты. Использовать как верхний, так и нижний бачок краскопульты.



## НАНЕСЕНИЕ КРАСКИ АСМЕЛИГТ

Наносить краску нужно плавными равномерными движениями сначала минимум в 2 слоя: первый слой наносится вдоль, а второй – поперек. Межслойная сушка – 4-6 часов. Краскопульт держать перпендикулярно на расстоянии 15-20 см от обрабатываемой поверхности до полного перекрытия пленкой (ориентир - оттенок поверхности). Полное высыхание при температуре +25 °С до 4 часов.



## ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭТАП

По окончанию работ произвести промывку краскопульты.

