

## Компанія AQUATEC

Озерна вулиця 25, Новосілки, Київська обл., 03027


+38 096 776 32 50, +38 097 871 49 49, aquatec.ua@gmail.com, [www.aquatec.ua](http://www.aquatec.ua)

Торгова марка AQUATEC використовується на основі ліцензії правовласника - ФОП ПАВЕЛКІВСЬКИЙ О.В.

ПАСПОРТ-ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ВОЛОГОМІРА ГРУНТУ. ГАРАНТИЙНИЙ ТАЛОН

Тензіометр AQUATEC іригаційний, серія AQUAMETER PRO, модель TM (міні, механічний)

Продукція AQUATEC запатентована (патент № 142286). Тензіометричний метод за ДСТУ ISO 11276

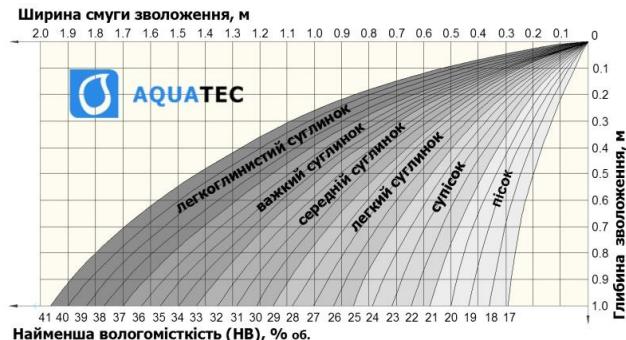

Найменша вологомісткість (НВ), % об.

у корпусі і керамічному зонді після перевірки їх на герметичність. Тому, перед експлуатацією прилади **зберігають в сухих опалюваних приміщеннях з провітрюванням**. Після експлуатації тензіометри виймають з грунту. Місце встановлення обережно обкопують до керамічного зонду, прилад витягають, беручи рукою за корпус. Отвір засипають грунтом і утрамбовують. Тензіометри очищають від грунту, з водної камери виливають воду, укладають в коробку для транспортування. У приміщенні керамічний зонд ретельно миють м'якою щіткою, всі пластикові поверхні – мильним розчином. Для видалення з пор керамічного зонду механічних часточок грунту, солей, що відкладалися в процесі експлуатації, керамічний зонд рекомендовано промивати: тензіометр встановлюють (підвішують) вертикально і заповнюють чистою водою або розчином лимонної кислоти, кришку не встановлюють – вода/розчин під дією сили тяжіння буде просочуватися через пори зонду, промиваючи його. Після промивання керамічних зондів тензіометри висушують, укладають в упаковку на зимове зберігання. Після висушування невелика кількість води може залишатись у вакуумметрі (в трубці Бурдона) протягом усього періоду зберігання. **Зберігають прилади в сухих опалюваних приміщеннях з провітрюванням.**

За необхідності тензіометри відправляють до лабораторії компанії AQUATEC для профілактичного обслуговування або ремонту на відновлення технічних характеристик.

Тензіометри перевозять в пакувальній коробці виробника або іншій пакувальній тарі з обов'язковим надіванням захисного футлярю на керамічний зонд, **внутрішньотарним ущільненням** (фіксуванням) дрібним пінопластом або іншим ущільненням (пакувальним папером, поліетиленовою повітряно-бульбашковою пільвою, дерев'яною стружкою тощо) будь-яким видом транспорту, в опалюваних герметизованих відсіках, у відповідності з правилами перевезення вантажів. Обов'язково наноситься на упаковку позначка «Обережно. Крихке». Під час транспортування тензіометри не повинні зазнавати ударів та прямого впливу атмосферних опадів. У випадку пошкодження тензіометра не гарантується його властивості, що наведені в пункті 4 цього паспорту.

**6. Порівняння показів з робочим еталоном.** За результатами порівняння показів з робочим еталоном (вакуумметр деформаційний з умовою шкалою, призначений для вимірювання розрідження в лабораторних умовах) під час випуску з виробництва встановлено, що тензіометр AQUATEC придатний для вимірювання вологості ґрунту (тензіометричного тиску) в галузі агрономії (технології виробництва продукції рослинництва), у тому числі для садівництва та виноградарства, тепличного, лісового і садово-паркового господарств, і інших галузях, що стосуються будь-якої роботи (вимірювання) в ґрунті, для технології захисту навколошного середовища, геологічної розвідки, наукових досліджень, для освітнього процесу. Після ремонту тензіометр підлягає позачерговому порівнянню показів з робочим еталоном. Рекомендовано проводити порівняння показів тензіометра 1 раз на рік (перед початком поливного сезону у зрошуваних землеробствах).

**7. Гарантійне обслуговування та сервісний ремонт** за адресою: Озерна вулиця, 25, Новосілки, Київська обл., 03027, ел. пошта: aquatec.ua@gmail.com, тел. +38 096 776 32 50.

Компанія AQUATEC має право на внесення змін в дизайн, комплектацію, а також у технічні характеристики тензіометрів у процесі їх вдосконалення без додаткового повідомлення про ці зміни.

### \*\*\*\*\* ГАРАНТИЙНИЙ ТАЛОН \*\*\*\*\*

Гарантійний термін становить 12 місяців від дати продажу.

Гарантійному ремонту не підлягають тензіометри, в яких не дотримані користувачем правила зберігання, транспортування, встановлення, експлуатації, що вказані в цій інструкції; мають місце механічні пошкодження контрольної пломби, водної камери, керамічного зонду, вимірювача тиску тощо. Тільки заповнений гарантійний талон з датою продажу та відміткою продавця є підставою для реалізації права.

#### СВІДОЦТВО ПРО ПРОДАЖ Тензіометр AQUATEC

Серія AQUAMETER PRO TM \_\_\_\_\_

(№ тензіометра) \_\_\_\_\_

Дата виготовлення 202 р.

Дата продажу 202 р.

Підпись \_\_\_\_\_

м.п.



- 1 – кришки з гумовим ущільнювачем;  
2 – механічний вакуумметр;  
3 – корпус;  
4 – керамічний зонд

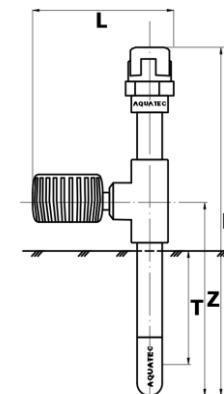


Рисунок 1 Тензіометр AQUATEC іригаційний, серія AQUAMETER PRO, модель TM (міні)

\*Чиста вода – дистильована, діаерована, тобто прокип'ячена, та охолоджена вода.

Керамічний зонд довжиною робочої частини 5 см, діаметром 18 мм, товщиною стінки 2 мм. ПВХ (UPVC) жорстка труба довжиною до 30 см, діаметром 20 мм з товщиною стінки 2,0 мм. Водна камера приладу – внутрішній простір тензометра – починається з керамічного зонду і закінчується кришкою з гумовим ущільнювачем.

Тензометр AQUAMETER PRO моделі TM (міні) має маркування (модифікацію) TM10...TM30. Це тензометр з робочою глибиною встановлення  $T=10\ldots30$  см – відстань від поверхні ґрунту до середини керамічного зонду тензометра (рис. 1).

Вимірювач тиску – механічний вакуумметр класу точності 2,5 ( $\pm 2,5\%$  макс.). Діаметр корпусу 40 мм, різьба штуцера M 12x1,5 або NTP 1/8", одиниця вимірювання кПа (kPa) або бар (bar). Робочий діапазон вакуумметра від -100 до 0 кПа (від -1,0 до 0 бар). Ціна одиниці найменшої поділки 1 кПа (0,01 бар).

**Увага!** Рекомендованій інтервал тиску роботи тензометра становить **від 0 до -80 кПа**, що відповідає **від ПВ до 60-65 % НВ** (ПВ – повна вологомісткість ґрунту; НВ – найменша (польова) вологомісткість ґрунту). Експлуатація тензометра при значеннях розрідження більше -80 кПа може привести до пошкодження (значної деформації) чутливого елемента вакуумметра – **трубки Бурдона**. Ознакою такої деформації може бути обмежене пересування стрілки вакуумметра або умовне зміщення позначки «0».

Габаритні розміри приладу: висота **H** становить від 25 до 65 см, ширина **L=11** см (рис. 1). Маса тензометра, заправленого водою, залежно від довжини становить від 0,15 до 0,4 кг.

**2. Комплектість, маркування.** Комплект постачання тензометра містить: 1) тензометр AQUAMETER PRO, модель TM (міні) відповідної модифікації – 1 шт.; 2) поліетиленовий чохол з вибірачом зайвої вологи у мішечку (для вакуумметра) – 1 комплект; 3) паспорт-інструкція, гарантійний талон – 1 шт.; 4) пакувальна тара – 1 комплект.

На корпусі тензометра нанесено модель і модифікацію, на вакуумметрі – серійний номер.

### 3. Основні переваги тензометрів.

- прості за конструкцією і доступні для виробничого використання прилади;
- вимірюють капілярний потенціал ґрутової вологи – прямий показник її доступності для рослин;
- тензометри дають можливість оперативно і точно визначати строки та норми поливів агрокультур;
  - після модернізації існує можливість застосовувати їх у сучасних системах онлайн моніторингу;
- низькі затрати праці під час управління водним режимом ґрунту;
- висока надійність та динамічність.

**4. Принцип дії тензометра.** Принцип дії тензометра заснований на властивості керамічного зонду пропускати воду і не пропускати повітря до тиску барботування. В умовах взаємодії ненасиченого вологого ґрунту із стінками керамічного зонду, пори якого наскрізь водою, вода з водної камери приладу під дією капілярно-сорбційних сил переміщується до ґрунту. Під час збільшення вмісту вологи в ґрунті (атмосферні опади, іригаційні поливи) влага з ґрунту навпаки надходить до водної камери приладу. Водночас стрілка вакуумметра пересувається у напрямку «0». Максимальний вміст вологи у ґрунті за повної вологомісткості (ПВ) відповідає величині тензометричного тиску  $P_s=0$ . Зі зменшенням вмісту вологи від'ємний тиск (розрідження) збільшується  $-P_s < 0$ . У стані рівноваги потенціал води всередині тензометра (показання вимірювача тиску) дорівнює сумі матричного потенціалу – тензометричного тиску ґрунту і висоти водяного стовпа приладу –  $Z$  (рис. 1). У практичних вимірюваннях значення  $Z$  не враховують через її незначний вплив.

В таблиці наведено зв'язок між величиною тензометричного тиску і вологістю ґрунту для різних типів ґрунту за гранулометричним складом.

Таблиця Тензометричний тиск залежно від вологості ґрунту

AQUATEC®	Вологість ґрунту (W), % НВ						
	100	95	90	85	80	75	70
Тензометричний тиск (- $P_s$ ), бар							
Субстрат	-4	-6	-8	-11	-15	-21	-30
Піщаний, супішаний	-6	-8	-11	-15	-20	-29	-42
Легкосуглинковий	-8	-12	-16	-20	-26	-37	-49
Середньосуглинковий	-11	-16	-21	-26	-33	-44	-58
Важкосуглинковий	-13	-18	-25	-32	-41	-54	-72

**5. Вказівки до експлуатації.** Нормальна робота тензометрів можлива тільки в тому випадку, якщо їх встановлення проведено відповідно до розділу 5.2 цієї інструкції. Під час знімання показань з тензометрів слід керуватися інструкціями, наведеними в розділі 4. Умови експлуатації тензометрів: температура навколоцінного повітря від 5 до 40 °C; відносна вологість повітря до 90%; навіть при короткочасній температурі нижче 0 °C вимірювач тиску приладів пошкоджується. При експлуатації приладів необхідно перевіряти, щоб місця їхнього встановлення були захищені від прямого попадання води під час поливів або опадів безпосередньо до отворів, у яких встановлені тензометри, протиати їх від бруду, пилу. На ділянці зрошення тензометри позначають пррапорцем яскравого кольору, щоб не пошкодити їх під час механічного обробітку ґрунту і догляду за рослинами. Надземну частину приладів закривають чохлом для захисту від прямого сонячного випромінювання. Якщо на ділянці можлива поява польових гризунів, які можуть пошкодити тензометр, встановлюють сітчасту огорожу. Коректні показання зчитуються рано вранці або ввечері, коли зменшується вплив коливань температури повітря.

**5.1 Підготовка тензометра до роботи.** Із мікропористого керамічного зонду знімають захисний футляр (синього кольору). Зонд не можна торкатися руками! Далі проводять зовнішній огляд тензометра. Перевіряють його комплектність; відсутність механічних пошкоджень, особливо керамічного зонду; чіткість маркування. На вакуумметр надівають поліетиленовий чохол з вибірачем зайвої вологи, затягують хомутом. Незаповнений тензометр опускають у ємкість (відро) з чистою водою на висоту керамічного зонду на 12 годин. Кришку при цьому знімають.

За необхідності проводять перевірку тензометра на герметичність у режимі випаровування у приміщенні або на відкритому повітрі при температурі не нижче 20 °C і відносній вологості не вище 80%.

Для перевірки необхідно: 1) вийняти тензометр з ємкості і заповнити водну камеру чистою водою з температурою не вище 50 °C, кришку закрити; 2) установити (підвісити) прилад вертикально і спостерігати за рухом стрілки шкали вакуумметра. Відхилення стрілки вакуумметра на величину **65-80 -кПа протягом доби (зазвичай швидше)** свідчить про придатність тензометра до роботи.

Перевірені та підготовлені до роботи тензометри перед встановленням у ґрунт опускають у ємкість з чистою водою на висоту керамічного зонду. Кран-засувку відкривають. Витримують в такому положенні 1-2 години. Це необхідно для дозаповнення пор керамічного зонду водою, яка витрачена на випаровування під час перевірки на герметичність.

**5.2 Встановлення тензометра у ґрунті.** Для встановлення тензометра пробурюють отвір в ґрунті ручним буром діаметром 20-22 мм, не ущільнюючи і не розпушуючи його стінки (!). Необхідну глибину отвору розраховують від поверхні ґрунту до краю керамічного зонду тензометра (рис. 2). Слід враховувати, що максимальна товщина шару ґрунту, в якому може достовірно працювати керамічний зонд, становить 15-20 см (див. розділ 5.4).

Із ґрунту, взятого безпосередньо в місці буріння отвору, готують ґрутову пасту (150-200 мл) – змішують ґрунт з водою, якою змазують керамічний зонд тензометра. Частину пасті (100-150 мл) заливають в отвір для забезпечення надійного контакту стінок зонда із ґрунтом.

В отвір вертикально встановлюють тензометр, а вільний затрубний простір ущільнюють ґрунтом. Тензометр заповнюють чистою водою, після чого закривають ціллою кришку. Перший раз знімати показання можна не раніше, ніж через добу.

Рисунок 2 Рекомендована схема встановлення тензометра в ґрунті: 1 – ручний бур; 2 – ґрутова паста; 3 – тензометр AQUAMETER PRO, модель TM (міні)

**5.3 Дозаправлення (перезправлення) тензометрів водою.** У результаті дифузії повітря через пори керамічного зонду, а також у випадку прориву вакууму через висушування ґрунту за несвоєчасних поливів, у водну камеру тензометра може накопичуватися повітря, наявність якого впливає на точність вимірювання капілярного потенціалу ґрутової вологи. Про прорив вакууму буде свідчити встановлення стрілки вакуумметра на «0» або відсутність води в камері. З метою підвищення надійності роботи, динамічності та точності отримання інформації необхідно 2-3 рази на місяць проводити профілактичне дозаправлення тензометрів чистою водою безпосередньо у місці використання, після поливу, при значеннях тензометричного тиску від 0 до -10 кПа. Не витягуючи тензометра з ґрунту відкручують кришку. Водну камеру заповнюють чистою водою, після чого закручують кришку. Знімати показання тензометрів після дозаправлення (перезправлення) водою необхідно через добу (зазвичай швидше).

**5.4 Розміщення тензометрів на площі зрошення.** Місця встановлення тензометрів обирають, виходячи з однорідності ґрутового покриву і заданої точності отримання інформації щодо вологості ґрунту. Зазвичай використовують по одному, по два чи по три прилади в одній станції – точці контролю вологості ґрунту. Кількість і глибина встановлення тензометрів в кожній точці залежать від потужності кореневімісного шару, де впроваджується контролювання вологомісту, та способу і техніки поливу.

Тензометричні станції встановлюють у репрезентативних місцях поля або окремої ділянки зрошення. Зазвичай перший прилад треба встановити на глибину, що дорівнює 1/4 потужності кореневої системи рослин, а другий – на глибину 3/4 цієї потужності. Інший варіант: керуватися принципом розміщення одного тензометра на кожні 15-20 см кореневімісного шару ґрунту. За малопотужної кореневої системи (до 20 см) достатньо встановити один тензометр на глибині 10-15 см від поверхні ґрунту.

За краплинного зрошення тензометричні станції встановлюють у типових для ділянки умовах на відстані 10-20 см від рослин. Як правило, кореневий шар ґрунту зволожують суцільно смугою вздовж ряду рослин на глибину, яку встановлюють з урахуванням виду культури, її віку, схеми посадки або висіву, розміщення поливних трубопроводів. Ширина зон зволоження формується залежно від її глибини та водно-фізичних властивостей ґрунту (рис. 3).